



AZ ABSORBICA KANTÁRAK SORON KÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LÉPÉSEI

érintett cikkszámok: L57, L70150 I, L70150 Y, L70150 IM, L70150 YM

2011. MÁJUS



1 - Nyissa ki a felszakadó energiaelnyelőt tartalmazó védőtokot.



2 - Óvatosan vegye ki a fehér felszakadó hevedert a védőtokból.



Ez a felülvizsgálat nem helyettesíti a termék rendes időszakos felülvizsgálatát.

3 - A beülő felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 4 fekete varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a bekötőgyűrűvel.



OK!

4 - A beülő felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 4 fekete varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a fekete összekötőgyűrűvel.

OK!



Ha egy vagy több biztonsági varrat hiányzik vagy nem teljes, az eszközt le kell selejtezni és a forgalmazónak visszajuttatni.

5 - Ha a terméket értékesítés előtt a forgalmazó vagy viszonteladója felülvizsgálta és megfelelőnek találta:

- a) Zöld jelölőmatrica található az energiaelnyelőt összefogó szalagon.
- b) Zöld jelölőmatrica található a termék használati utasításán.



Minden felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a következőket: a termék cikkszám - szériaszám - leellenőrzött darabszám



AZ ABSORBICA KANTÁRAK SORON KÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LÉPÉSEI

Érintett cikkszámok: L58, L58 MGO, L59, L59 MGO

2011. MÁJUS



1 - Nyissa ki a felszakadó energiaelnyelő tartalmazó védőtokot.



2 - Óvatosan vegye ki a fehér felszakadó hevedert a védőtokból.



Ez a felülvizsgálat nem helyettesíti a termék rendes időszakos felülvizsgálatát.

3 - A beülő felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 5 fehér varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a fekete kantárral.



OK!

4 - A beülő felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 4 fekete varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a fekete összekötőgyűrűvel.

OK!



Ha egy vagy több biztonsági varrat hiányzik vagy nem teljes, az eszközt le kell selejtezni és a forgalmazónak visszajuttatni.

5 - Ha a terméket értékesítés előtt a forgalmazó vagy viszonteladója felülvizsgálta és megfelelőnek találta:

- a) Zöld jelölőmatrica található az energiaelnyelő összefogó szalagon.
- b) Zöld jelölőmatrica található a termék használati utasításán.



Minden felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a következőket: a termék cikkszám - szériaszám - leellenőrzött darabszám